


S-System – Manipulační pokyny pro ruční plnění (S-System) Petainer KEGů

Důležité upozornění: Před začátkem plnění se ujistěte, že je plnicí hlava, fitink sudu a veškeré vedení čisté a sterilní. A očistěte příslušný vstup pomocí CO₂. Během následujícího postupu musí být sud stabilní a ve vertikální poloze.

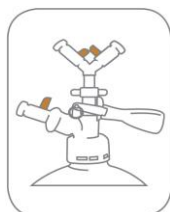

1: Začátek plnění;

- Ujistěte se, že používáte správnou plnicí hlavu (viz níže)
- Zasuňte plnicí hlavu do fitinku.
- Držte fitink sudu pomocí jedné ruky a druhou rukou otáčejte plnicí hlavou ve směru hodinových ručiček, dokud je to možné, a poté stlačte rukojeť směrem dolů.



4: Plnění;

- Ujistěte se, že je „plyn uvnitř“ (1) uzavřen.
- Pomalu otevřete „pivo uvnitř“ (2).
- Kontrolujte rychlost plnění a pěnivost pomocí „plynu vně“ (3)
- Tlak při plnění by neměl překročit 3,0 bary/ 43,5 psig.
- Doporučujeme plnit v rovnováze.



2: Vyplachování pomocí CO₂;

- Úplně otevřete „plyn vně“ (3).
- **Pomalou** otevřete „plyn uvnitř“ (1), dokud nebude zcela otevřen.
- Doporučujeme vyplachovat přibližně 30 sekund.
- Tlak plynu by měl být mezi 1,5 a 2,5 bar/ 22 a 36 psig.



5: Konec plnění;

- Plnění je nutné ukončit ve chvíli, kdy do úplného naplnění sudu chybí přibližně 200 ml/ 8,5 fl oz
- Uzavřete všechny ventily a zvedněte rukojeť.
- Otáčejte plnicí hlavou proti směru hodinových ručiček a poté ji odstraňte.
- Vyčistěte/vydezinfikujte a osušte fitink. - Umístěte na sud ochranné víčko. - Umístěte sud do vnějšího obalu.




3: Natlakování;

- Uzavřete „plyn vně“ (3) a nastavte natlakování.
- Tlak by měl dosáhnout cca o 0,5 baru/7 psi méně než tlak při samotném plnění.

Po ukončení plnění otevřete všechny ventily, opláchněte plnicí hlavu vodou a uchovávejte ji v dezinfekčním prostředku.



petainerKeg – Plnicí hlava (Typ S)

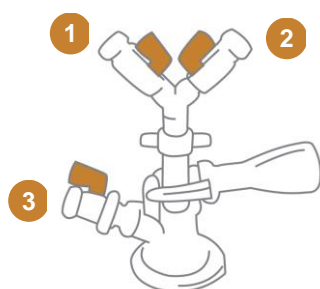

1 plyn (CO₂)
uvnitř

2 pivo
uvnitř

3 plyn vně

HiWi obj. číslo: 2220.33-FüllPET

HiWi Euskirchen
Felix-Wankel-Straße 5
D-53881 Euskirchen

Phone: +49 22 51 94690
Email: info@hiwi.de